

Denominación Fuerte de San Martín

Identificador 079.03

Municipio Santoña

Situación Santoña, falda del monte Buciero.

Coordenadas Datum ED50 Lon 3°26'44"W. Lat 43°26'25" N. Z30 UTM X. 463.923; Y 4.809.900 (m)

Tipología Fortificación

Época Edad moderna

Estado Actual

Está reconstruido y rehabilitado para Centro Cultural y sede de la Escuela Taller municipal de rehabilitación del Patrimonio

Características:

El fuerte se sitúa en el promontorio de San Martín, en la falda del monte Buciero, controlando el canal de acceso a Santoña, en segunda línea defensiva. Ocupa una superficie en planta de 2700 m², y su planta presenta forma de herradura o de V redondeada, orientando su vértice hacia el sur, tiene dos pisos y la cubierta plana que se usa también en la defensa.

La configuración del edificio aprovecha el desnivel del promontorio para desarrollar el cuerpo principal en tres niveles, con una anchura de crujía de 13 metros y una longitud exterior de 125m. que tiene funciones defensivas contra ataques navales. La primera planta acasamatada ocupa una superficie de 700 m², y en ella se sitúan 13 casamatas y el almacén de pólvora en el extremo noroeste. La segunda planta ocupa una superficie de 800 m², y alberga 15 casamatas. En la cubierta se emplazaban otras 15 disposiciones para cañones u obuses en barbata, que en origen se protegían con parapetos de tierra. Todas las plantas están conectadas por una escalera de caracol alojada en un cuerpo cilíndrico adosado en la parte sur del ala este, además de las rampas que dan acceso a la planta baja y primera desde el patio. En el noroeste, se remata el edificio con un muro alto acabado en 14 aspilleras, para proteger el edificio con fusiles frente a un ataque desde el monte o la entrada.

En el patio, al norte, se sitúa un edificio exento de dos planta y dimensiones 14x8,5m. la "Casa de Oficiales" destinado a almacén y aljibe su planta inferior, y la principal servía para alojar al cuerpo de guardia, formado por 25 hombres.

La construcción del edificio principal se realiza con muros de sillería de caliza y arenisca a doble cara, con relleno de mampostería desconcertada. Las bóvedas interiores son de ladrillo.

Reseña Histórica

Construido a comienzos del S. XVII sobre un promontorio donde existía previamente una ermita dedicada a San Martín, aunque en 1614 constase tan sólo de una plataforma con cuatro piezas de hierro.

A lo largo de los dos siglos posteriores sufrió numerosas rehabilitaciones hasta su configuración actual. En 1684 comienzan las obras para la construcción del "castillo". En 1701, con motivo de la Guerra de Sucesión se reconstruye, armándolo con ocho piezas de artillería. En 1726 San Martín era una estructura de cerca de 650 m² de superficie, las dependencias se disponían al norte, y la batería a barbata al sur. Por su deterioro, en 1763 se realizan pequeñas reparaciones, pero debido a la escasez de medios se abandona en favor del fuerte de San Carlos. En 1805, con motivo del apoyo a Napoleón en su guerra con Gran Bretaña, se realizan varias obras de mejora, que no varían esencialmente el fuerte. En 1810, durante la Guerra de la Independencia, el ejército napoleónico mejora sustancialmente las defensas y se construye un cuartel para tropa; En 1855, reinando Isabel II y ante el fuerte descontento político que daría lugar a la revolución de 1868, se presenta un proyecto de nueva planta con la configuración que encontramos hoy, demoliendo la antigua batería. Las obras se acabaron en 1863 con tres plantas y disposición para 43 cañones, pero el fuerte ya resultó obsoleto para guerras. En 1876, debido a problemas de humedad, se sustituyeron los parapetos de tierra en la cubierta por piedra. En 1977 el Ministerio de Defensa vendió el Fuerte al Ayto. de Santoña, que en 1986 se creó la Escuela Taller destinada a su restauración. Hoy es su sede y se destina además a eventos culturales.

Protección

Actual Bien de Interés Cultural desde 1992, con categoría de monumento.

Protección Singular de Grado I (protección integral) por el P.G.O.U. de Santoña.

Protección Propuesta

Recomendaciones Limpieza de vegetación de los muros. Eliminación de añadidos sin interés. Investigación arqueológica subsuelo.



Referencias Bibliográfica

PALACIO RAMOS (2004 a): pp.184-193. GARCIA GUINEA.; VAN DEN EYNDE; BESADA(1993), pp. 184-190. GUTIERREZ, (1985), pp. 73-77.

Ficha

Texto y Documentación. Javier M. Díez Aguilera **Fecha** 5/12/2009

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

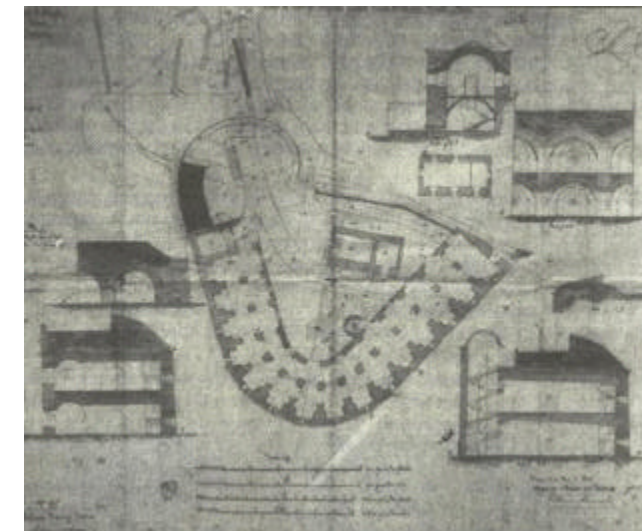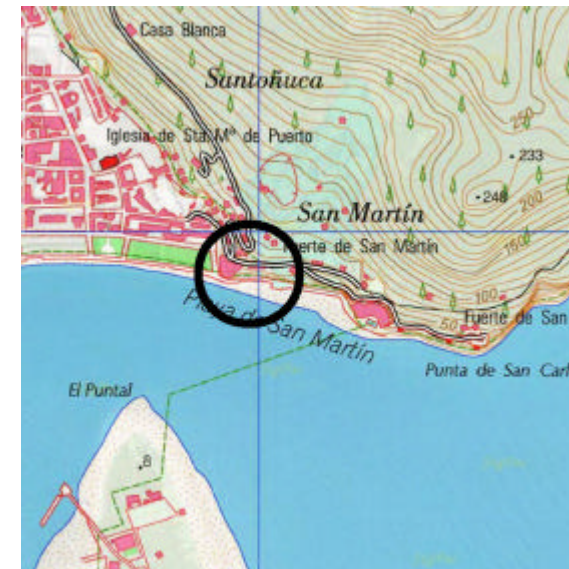

FUERTE DE SAN MARTÍN **B079.03**

B079.03